

HERSTELLEN VOCHTPLEK BINNENZIJDE GEVEL, DOOR OPTREKKEND VOCHT

Omschrijving

Verschuiven: direct boven de vloer zijn er aan de binnenzijde van de gevel op verschillende plaatsen vochtplekken te zien.

Oorzaken: er is teveel grondwater in de kruipruimte, waardoor het vocht in de binnenmuren trekt. De binnenmuren zuigen het vocht omhoog en er ontstaan op verschillende plaatsen vochtplekken.

Maatregelen: injecteren van een horizontale waterafsluitende laag van harsmortel of cementmortel in de binnenwand, direct onder de onderzijde van de beganegrondvloer. Injecteren gebeurt over de gehele lengte en volle muurdikte.

Injecteren met thermo-injectiesysteem door op plintheogte boren van gaten (onder 45°), uitdrogen van de wand en vervolgens drukloos injecteren en het weer afdichten van de gaten.

Aanbrengen van ventilatieroosters in de kruipruimte. Als extra voorziening het aanbrengen van een vochtabsorberende laag van schelpen met een laagdikte van 250 mm.

Bijzonderheden: bij vochtplekken in kleine gesloten ruimten zoals toiletruimten of meterkasten is het raadzaam om roosters aan de onder- en bovenzijde van de deur aan te brengen om lucht beter te laten circuleren.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Activiteit	Onderdeel	Middel	Omvang	Eenheid	Kosten per eenheid
Injecteren	Binnenwand	Harsmortel		m	X.XX
		Cementmortel		m	X.XX
		Thermo-injectie		m	X.XX
Aanbrengen ventilatieroosters	Kruipruimte			stuk	X.XX
	Binnendeur			stuk	X.XX
Aanbrengen vochtabsorberende laag	Kruipruimte	Schelpen	40 - 80 m ²	m ²	X.XX

Afbeeldingen



